

平成 18 年広審第 126 号

漁船第八事代丸機関損傷事件

言 渡 年 月 日 平成 19 年 6 月 27 日

審 判 庁 広島地方海難審判庁（内山欽郎，藤岡善計，酒井郁夫）

理 事 官 河本和夫

指定海難関係人 A 社

代 表 者 代表取締役 B

業 種 名 機関整備業

損 害 主機 3 番シリンダのピストン，シリンダライナ，連接棒，シリンダブロック，
クランク軸等に損傷

原 因 機関整備業者・・・主機開放時の点検及び整備不十分

主 文

本件機関損傷は，機関整備業者が，主機開放時に点検及び整備を十分に行わなかったことによって発生したものである。

理 由

（海難の事実）

1 事件発生の年月日時刻及び場所

平成 17 年 6 月 12 日 23 時 00 分

島根県島後北方沖合

（北緯 36 度 26.9 分 東経 133 度 16.9 分）

2 船舶の要目等

（1）要 目

船 種 船 名 漁船第八事代丸

総 ト ン 数 19 トン

全 長 23.35 メートル

機 関 の 種 類 過給機付 4 サイクル 6 シリンダ・ディーゼル機関

出 力 558 キロワット

回 転 数 毎分 1,400

（2）設備及び性能等

第八事代丸（以下「事代丸」という。）は，平成 3 年 11 月に進水した F R P 製漁船で，C 社が製造した 6N160－E N 型ディーゼル機関を主機として装備し，各シリンダには船尾側を 1 番として 6 番までの順番号が付され，斜め割れセレーション合わせとなっている連接棒大端部が 2 本の連接棒ボルトで締め付けられていた。

なお，機関メーカーは，連接棒ボルトを 15,000 運転時間で交換するよう機関取扱説明書で規定していた。

3 指定海難関係人 A 社

指定海難関係人 A 社（以下「A 社」という。）は，主に親会社である C 社が製造・販売した原動機や発電機等の部品販売，修理及び保守点検などを行っており，事代丸の主機については，自社が据え付けたものではなかったが，相当以前から定期的ではなかったものの整備

や修理を請け負っていた。

4 事実の経過

事代丸は、ほぼ2年間隔で主機の開放整備を行い、まき網船団の網船として、土曜日以外のほぼ毎日、16時ごろ基地である島根県西郷港を出港して隠岐諸島周辺の漁場で操業を行い、翌朝04時ごろ同港に帰港するという形態で操業に従事していたところ、平成16年11月、主機1番シリンダ内に滞留していた冷却水をピストンが挟撃して接続棒が曲損する事故が発生したことから、急遽入渠して、A社が修理を行うことになった。

A社は、1番シリンダの接続棒を新替える修理だけのつもりでいたところ、船舶所有者からついでに2日間で主機の開放整備も行ってほしいと依頼され、普段より作業を急いだことから、主機開放時に、通常行う接続棒大端部の内径計測及びセレーション部のカラーチェックを行わなかったうえ、各接続棒ボルトの使用時間が20,000時間を超えていることを承知していたにもかかわらず、入手するには時間を要することもあって同ボルトを新替えしなかったばかりか、伸びの計測も行わないまま、1番シリンダの接続棒のほか全シリンダライナ、ピストンリング、クランクピン軸受メタルをそれぞれ新替えしたのち、各接続棒ボルトを合マークまで締め付けて整備作業を終了した。

そのため、A社は、3番シリンダの接続棒大端部に変形及び同セレーション部に微細な亀裂が発生していたほか、接続棒ボルトにもわずかな伸びが生じていて、結果として同ボルトの締め付け力が不十分な状態になっていたが、このことに気付かなかった。

出渠後、事代丸は、前示の状態、急ぐ必要のあるときは回転数を毎分1,400（以下、回転数は毎分のものとする。）まで上げるものの、通常航行中は回転数を1,200以下として月間300時間ほど主機を運転しながら操業に従事していたところ、締め付け力が不十分な状態になっていた3番シリンダの接続棒ボルトが次第に緩み始め、いつしか、同ボルトが過大な応力を繰返し受けて破断するおそれのある状況になっていた。

こうして、事代丸は、船長ほか11人が乗り組み、平成17年6月12日16時30分西郷港を発し、島後北方の漁場で主機の回転数を1,200として操業を行っていたところ、23時00分隠岐沖ノ島灯台から真方位004度5.6海里的の地点において、3番シリンダの接続棒ボルトが破断して接続棒が振れ回り、シリンダライナ及びシリンダブロック等が破損して、主機が大音を発した。

当時、天候は晴で風力1の南西風が吹き、海上は穏やかであった。

事代丸は、主機の運転が不可能になったので境港まで僚船に曳航され、A社が主機を陸揚げして各部を調査したところ、3番シリンダのシリンダライナ、ピストン、接続棒、シリンダヘッド、シリンダブロック及びクランク軸等に損傷が判明したので、のち損傷部品を新替えるなどの修理を行った。

なお、各接続棒を検査した結果、3番シリンダの接続棒は大端セレーション部にボルト孔に達する亀裂が生じており、2番、4番、5番及び6番シリンダの各接続棒は、大端部に変形及び同セレーション部に微細亀裂が認められたので修正加工されたが、接続棒ボルトに伸びは認められなかった。

本件後、A社は、接続棒ボルトを必ず規定の交換時期に取り替えるほか、主機を開放整備した場合には、接続棒を機関メーカーに送って大端部及び小端部の変形の有無及びセレーション部の詳細点検を行うなどの同種事故防止対策を講じた。

（本件発生に至る事由）

- 1 接続棒ボルトの使用時間が 20,000 時間を超えていたこと
- 2 A 社が、接続棒大端部の内径計測及びセレーション部のカラーチェックを行わず、規定の交換時期を超えている接続棒ボルトを新替えしないなど、主機開放時に、点検及び整備を十分に行っていなかったこと
- 3 3 番シリンダの接続棒大端部に变形及び同セレーション部に亀裂が、また接続棒ボルトに僅かな伸びが生じていたこと

(原因の考察)

本件は、接続棒大端部の内径計測及び同セレーション部のカラーチェックが行われず、規定の交換時期を超えた接続棒ボルトも新替えされずに主機の開放整備を終え、主機を定格回転数以下で運転していたところ、約 2,100 運転時間で 3 番シリンダの接続棒ボルトが破断し、同接続棒が振れ回ってシリンダブロック等を損傷したものである。

以下、認定した事実を基に、本件発生の原因について考察する。

1 接続棒ボルトの破断原因

3 番シリンダの接続棒ボルトは、以下のことを総合的に勘案すると、締付け力が不十分であったために破断したものと考えられる。

- (1) 接続棒ボルトが合マークまで締め付けられていたこと
- (2) 主機が定格回転数以下で運転されていたこと
- (3) 接続棒大端セレーション部にボルト孔に達する亀裂が生じていたこと
- (4) 他シリンダの接続棒大端部に变形が生じていたこと
- (5) クランクピン軸受メタルに焼付きがなかったこと

また、接続棒ボルトの締付け力が不十分になった原因としては、上記(3)及び(4)から大端部の变形及び同セレーション部の亀裂の可能性が高いと考えられるものの、以下のことを考慮すると、接続棒ボルトの伸びを完全に否定することはできない。

- (1) 接続棒ボルトの使用時間が 20,000 時間を超えていたこと
- (2) 接続棒ボルトの伸びの計測が行われていないこと
- (3) 整備後約 2,100 運転時間で破断していること
- (4) 接続棒ボルトに異常がなかった他シリンダの接続棒は、大端部の变形及びセレーション部の亀裂が修正可能な程度であったこと

従って、本件の場合は、3 番シリンダの接続棒大端部に变形及び同セレーション部に亀裂が生じていたこと、及び同接続棒ボルトに伸びが生じていたことを原因とするのが相当である。

2 A 社の所為

上記の通り、接続棒ボルトの破断原因が、接続棒大端部の变形及び同セレーション部の亀裂、並びに接続棒ボルトの伸びによる締付け力の不足に起因するものであると考えられることから、本件は、接続棒大端部の变形及び同セレーション部が修正され、接続棒ボルトが新替されていれば、発生しなかったと認められる。

従って、A 社が、主機開放時に、接続棒大端部の内径計測及びセレーション部のカラーチェックを行わず、規定の交換時期を超えている接続棒ボルトを新替えしないなど、点検及び整備を十分に行わなかったことは、本件発生の原因となる。

（海難の原因）

本件機関損傷は、機関整備業者が、主機開放時に点検及び整備を十分に行わず、連接棒ボルトの締付け力が不十分のまま、主機の運転が続けられたことによって発生したものである。

（指定海難関係人の所為）

A社が、主機開放時に、連接棒大端部の内径計測及びセレーション部のカラーチェックを行わなかったうえ、規定の交換時期を超えた連接棒ボルトを新替えしなかったばかりか伸びも計測せずに継続使用するなど、点検及び整備を十分に行わなかったことは、本件発生の原因となる。

A社に対しては、本件を契機として、連接棒ボルトを規定の交換時期で必ず新替えするようにしたほか、主機開放時には、連接棒を機関メーカーに送って大端部及び小端部の変形の有無やセレーション部の詳細点検を行うなど、同種事故の再発防止対策を講じた点に徴し、勧告しない。

よって主文のとおり裁決する。